

wycof 20 03 97  
N 6197

zaszła PN-M-69004; 1997

UKD 621 791 052

METODY BADAN ZŁĄCZY ZGRZEWANYCH	NORMA BRANŻOWA	BN-75
	Spawalnictwo Próby technologiczne złączy zgrzewanych liniowo	4144-01
		Zamiast BN 66/4144 01
		Grupa katalogowa III 09

## 1 WSTĘP

**1.1 Przedmiot normy** Przedmiotem normy są próby technologiczne złączy zakładkowych i doczołowych zgrzewanych metodą liniową na zakładkę, liniowo-zgniotową i liniowo-foliową, stosowane w celu sprawdzenia jakości zgrzein

**1.2 Zakres stosowania normy** Normę stosuje się przy kontroli złączy zgrzewanych metodą liniową na zakładkę w zakresie grubości blach 0,5 + 3 mm, liniowo-zgniotową w zakresie grubości 0,5 + 1,5 mm oraz liniowo-foliową w zakresie grubości 0,5 + 4 mm. Postanowienia normy dotyczą wszystkich metali i stopów, które nadają się do zgrzewania liniowego na zakładkę, liniowo-zgniotowego i liniowo-foliowego z wyjątkiem tych materiałów, które wymagają stosowania obróbki cieplnej złączy po zgrzewaniu

## 2 RODZAJE I ZASTOSOWANIE PROB

**2.1 Rodzaje prób** Stosuje się następujące rodzaje prób:

- a/ próbę odrywania zgrzeiny wzdłuż jej osi,
- b/ próbę odrywania zgrzeiny prostopadłe do jej osi,
- c/ próbę zginania bez wkładki,
- d/ próbę zginania z wkładką,
- e/ próbę tłoczności,
- f/ próbę szczelności na penetrant,
- g/ próbę szczelności na powietrze,
- h/ próbę szczelności na wodę

**2.2 Zastosowanie prób** Zakres stosowania rodzajów prob

- a/ próbę odrywania zgrzeiny wzdłuż jej osi należy stosować do złączy zakładkowych w przypadku, gdy grubość zgrzewanych blach nie przekracza 1,5 mm,
- b/ próbę odrywania zgrzeiny prostopadłe do jej osi należy stosować do złączy zakładkowych w przypadku, gdy grubość zgrzewanych blach jest większa niż 1,5 mm,
- c/ próbę zginania bez wkładki należy stosować do złączy liniowo-zgniotowych i liniowo-foliowych w przypadku, gdy grubość zgrzewanych blach nie przekracza 2 mm,
- d/ próbę zginania z wkładką należy stosować do złączy

liniowo-zgniotowych i liniowo-foliowych w przypadku, gdy grubość zgrzewanych blach jest większa niż 2 mm,


e/ próbę tłoczności należy stosować do złączy liniowo-zgniotowych i liniowo-foliowych w przypadku, gdy grubość zgrzewanych blach nie przekracza 2 mm,

f/ próbę szczelności na penetrant należy stosować do wszystkich rodzajów złączy liniowych, niezależnie od grubości zgrzewanych blach oraz rodzaju konstrukcji,

g/h/ próbę szczelności na powietrze oraz próbę szczelności na wodę należy stosować do konstrukcji zbiornikowych, niezależnie od rodzaju złączy i grubości zgrzewanych blach


## 3 PRZYGOTOWANIE PRÓBEK

Odcinki probne, z których wykonuje się próbki o wymiarach wg rys 1 + 4, należy wycinać ze złączy w taki sposób, aby nie spowodować zmian strukturalnych w badanym metalu próbki

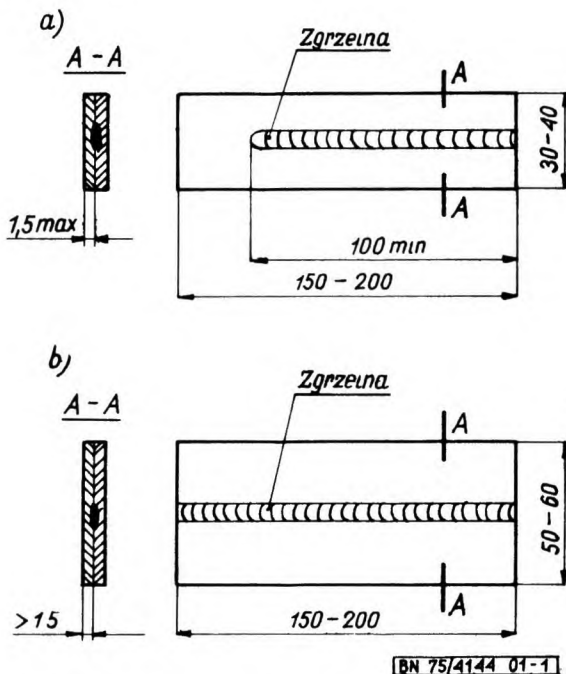


Rys 1 Probki do próby odrywania zgrzeiny  
a/ wzdłuż osi, b/ prostopadłe do osi


Zgłoszona przez Branżowy Ośrodek Normalizacyjny przy Instytucie Spawalnictwa  
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Urzędzeń Technologicznych TECHMA dnia 21 listopada 1975 r  
jako norma obowiązująca w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej od dnia 1 lipca 1976 r  
(Dz Norm i Miar nr 3/1976 poz 7)

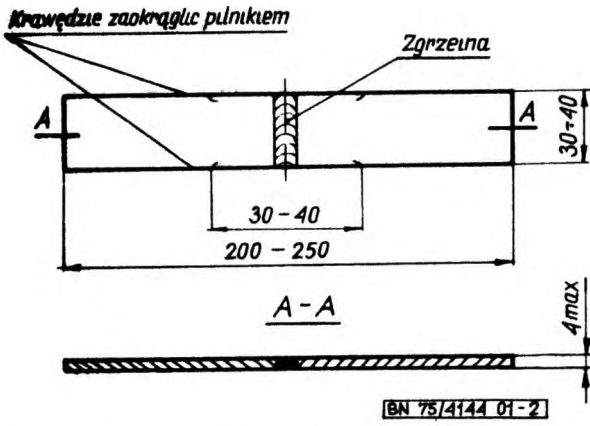

Rys 2 Próbka do próby zginania z wkładką i bez wkładki

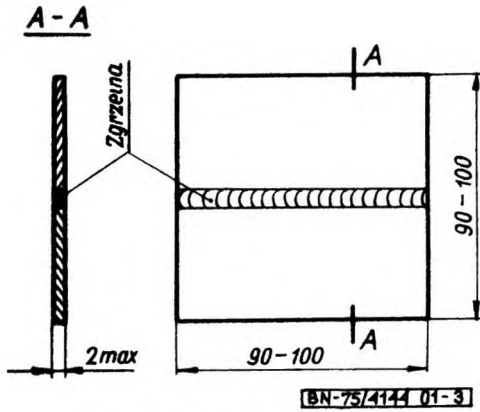


Rys 3 Próbka do próby tłoźności

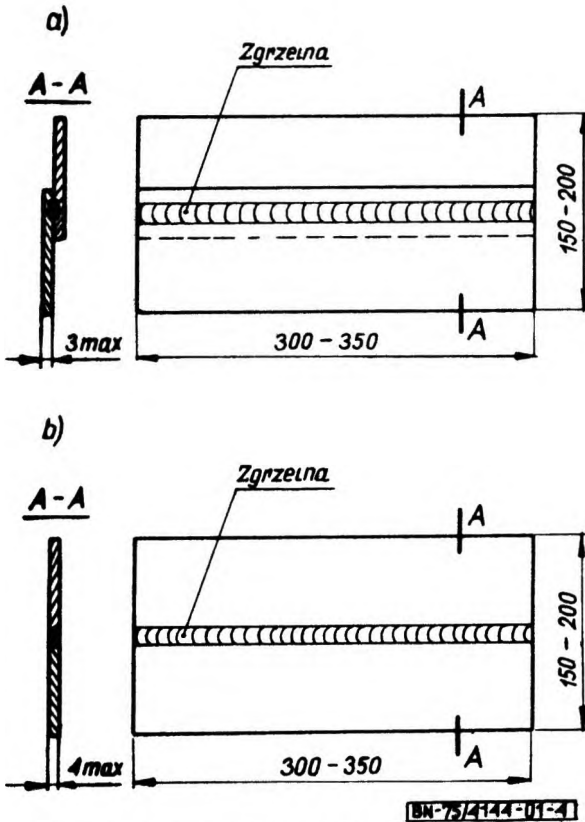Rys 4 Próbki do próby szczelności na penetrant  
a/ dla złączy zakładkowych, b/ dla złączy zgrzewanych metodą lniowo-zgniotową oraz lniowo-foliową

Przy pobieraniu odcinków z konstrukcji o złożonych kształtach, które nie pozwalają na wykonanie próbek o wymiarach wg rys 1 + 4, dopuszcza się stosowanie próbek o innych wymiarach pod warunkiem, że szerokość ani długość takich próbek nie będzie mniejsza niż  $\frac{2}{3}$  wymiarów minimalnych podanych na rysunkach

W przypadkach technicznie uzasadnionych np przy wykonywaniu konstrukcji ze złączami kołnierзовymi, które podczas zgrzewania nie wchodzą między ramiona zgrzewarki i przesuwają się równolegle do jej płyty czołowej, albo też przy zgrzewaniu konstrukcji ze stopów niemagnetycznych - zezwala się na stosowanie próbek zgrzewanych z oddzielnych odcinków blach pod warunkiem, że gatunek tych blach, przygotowanie i parametry procesu będą zgodne z technologią wytwarzania danego wyrobu

Próbkę poduszkową /rys 5a/ stosowaną w przypadku zbiorników ze wszystkich materiałów zgrzewanych na zakładkę oraz próbkę rurową /rys 5b/ stosowaną w przypadku zbiorników ze stopów niemagnetycznych, zgrzewanych metodą lniowo-foliową lub lniowo-zgniotową, wykonuje się zawsze z oddzielnego arkusza blachy przy zachowaniu odpowiednich warunków technologicznych Usytuowanie zgrzeźny na próbce poduszkowej powinno być zgodne z BN-73/4101-01, dopuszcza się przecinanie zgrzeźni pod kątem prostym Króćcie doprowadzający powietrze lub wodę do próbki poduszkowej, bądź rurowej powinien być połączony z jedną blachą, bądź dennicą próbki w sposób zapewniający szczelność oraz swobodne odkształcanie się w czasie próby

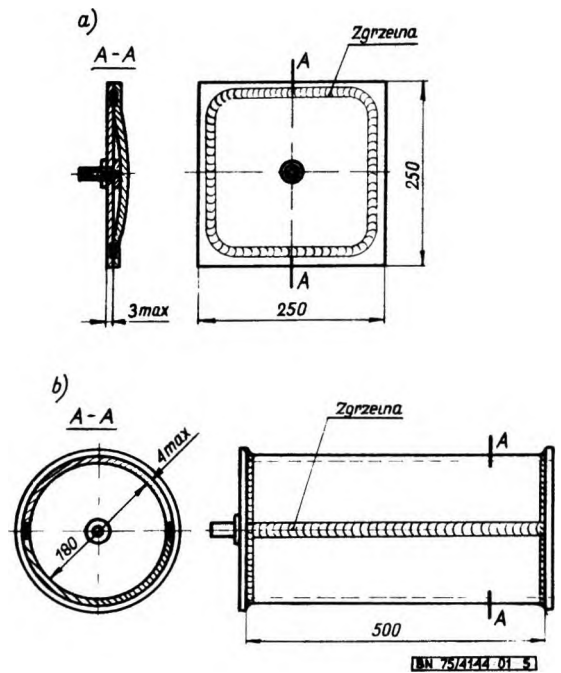Rys 5 Próbki do próby szczelności na powietrze i wodę  
a/ próbka poduszkowa, b/ próbka rurowa

Wszystkie próbki powinny być jednoznacznie oznakowane. Próbę szczelności na wodę lub powietrze można wykonać również na gotowym wyrobie.

#### 4 WYKONANIE BADAN


**4.1 Liczność próbek** Liczba prób technologicznych powinna wynosić minimum 3. Liczność próbek lub wyrobów badanych powinna wynosić 1 + 3, w zależności od warunków pracy wyrobu.

**4.2 Częstotliwość prób** - wg BN-73/4101-01

**4.3 Temperatura prób** Próby należy wykonywać w temperaturze  $10 \pm 30^{\circ}\text{C}$ . Badana próbka powinna pozostawać co najmniej 20 min w temperaturze próby.


**4.4 Badanie próbki przed próbą** Przed przystąpieniem do próby należy sprawdzić zgodność wymiarów próbki z wymiarami podanymi w normie oraz przeprowadzić oględziny zewnętrzne w celu wykrycia wad zewnętrznych złącza. Powierzchnię zewnętrzną zgrzei należy badać przy użyciu lupy o zdolności powiększania co najmniej 4 razy.

**4.5 Wykonanie próby odrywania zgrzeiny wzdłuż jej osi.** Jedną z blach należy zamocować w umadle, a drugą zwinąć specjalnym kluczem /rys 6/

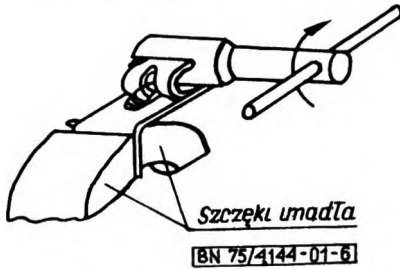

Rys 6 Próba odrywania zgrzeiny wzdłuż jej osi

**4.6 Wykonanie próby odrywania zgrzeiny prostopadłe do jej osi** Przy wykonywaniu tej próby używa się przecinaka wyłącznie w celu rozchylenia blach /rys 7a/, natomiast odchylenia każdej z blach o kąt  $90^{\circ}$  należy dokonać uderzeniami młotka /rys 7b/. Niedopuszczalne jest nacięcie zgrzeiny przecinakiem.

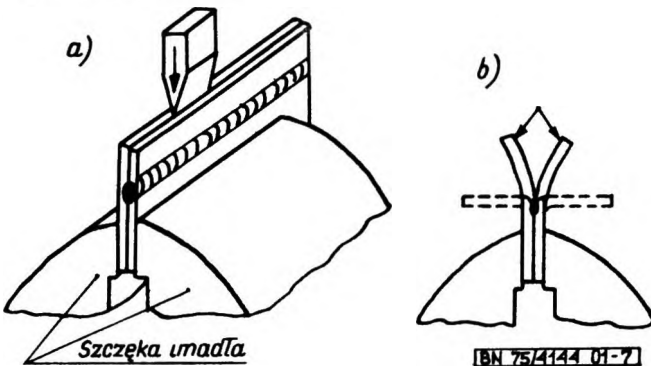


Rys 7 Próba odrywania zgrzeiny prostopadłe do jej osi

**4.7 Wykonanie próby zginania bez wkładki** Próbkę należy zacisnąć w umadle w sposób pokazany na rys 8a/, a następnie uderzeniami młotka zginąć do kąta  $90^{\circ}$  /rys 8b/. W razie wystąpienia pęknięć zginanie należy przerwać.


Jeżeli próbka zegnę się bez pęknięć do  $90^{\circ}$ , to należy doginać ją dalej aż do kąta  $180^{\circ}$ . Doginanie należy przerwać w razie wystąpienia pęknięć.

Odwarstwienia folii przy złączach zgrzewanych liniowo-foliowo oraz naderwania o długości do 5 mm, nie pogłębiające się przy dalszym zginaniu próbki, nie są uważane za pęknięcia.

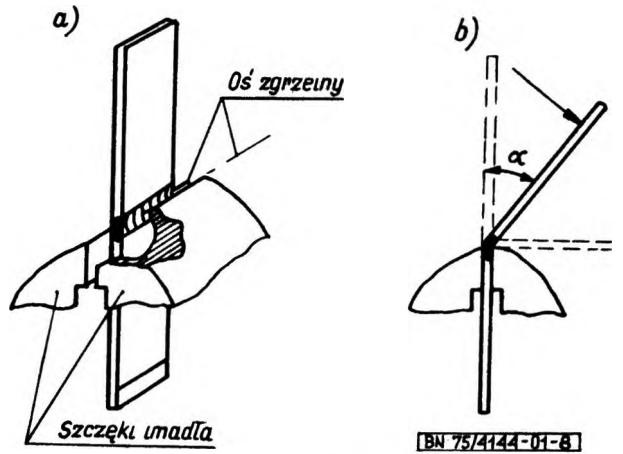


Rys 8 Próba zginania bez wkładki

**4.8 Wykonanie próby zginania z wkładką** Próbkę wraz z wkładką wykonaną wg rys 9 należy zacisnąć w umadle /rys 10/, a następnie zginąć do kąta  $90^{\circ}$  i doginać do  $180^{\circ}$  przy zachowaniu warunków podanych w 4.7. Między doginanymi końcami próbki należy umieścić wkładkę o grubości równej dwukrotnej grubości próbki.

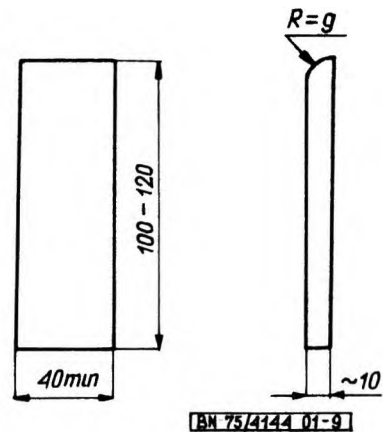

Rys 9 Wkładka do próby zginania g - grubość zginanej próbki

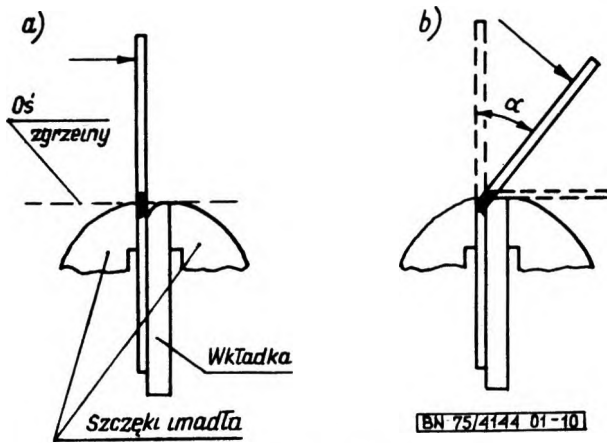


Rys 10 Próba zginania z wkładką

4 9 Wykonanie próby tlocznosci Próbę tlocznosci metodą Erichsena, przy zastosowaniu próbek wg rys 3, należy wykonać wg PN-68/H-04400

4 10 Wykonanie próby szczelności na penetrant /rys 11/ Na oczyszczone badane złącze nanosi się z jednej strony próbki, za pomocą pędzla lub rozpylacza, zawieszinę białą wywoływacza W przypadku badania zbiornika wywoływacz należy nanosić na stronę zewnętrzną Po wyschnięciu wywoływacza /około 3 min/ nanosi się tym samym sposobem na stronę przeciwną próbki lub zbiornika barwny roztwór penetranta /wskaznika/ Wskaznik należy nanosić kilkakrotnie W przypadku nieszczelności po drugiej stronie połączenia pojawią się barwne plamki Obserwację prowadzi się nieuzbrojonym okiem

W zastępstwie penetranta dopuszcza się użycie nafty, najlepiej podgrzanej do około  $40^{\circ}\text{C}$  Złącza badane naftą należy pokryć po przeciwnej stronie wodnym roztworem wapna lub kredy Zwilżanie naftą wykonać po całkowitym wyschnięciu roztworu Obserwację przeprowadzić w okresie  $5 + 30$  min od chwili zwilżenia

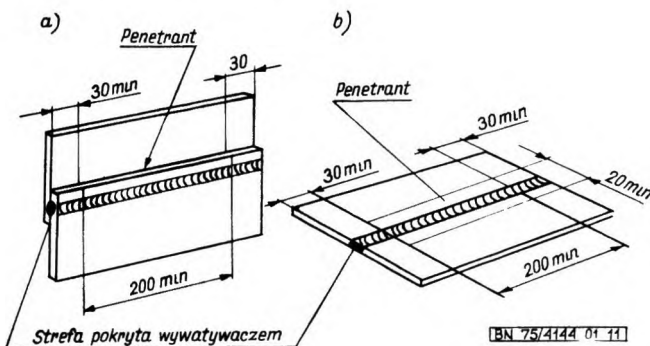


Rys 11 Próba szczelności na penetrant

a/ dla złączy zakładkowych, b/ dla złączy lniowo-zgniotowych i złączy lniowo-foliowych

4 11 Wykonanie próby szczelności na powietrze /rys 12/ Próbkę poduszkową lub próbkę rurową po połączeniu ze źródłem sprężonego powietrza należy zanurzyć w zbiorniku

z wodą Następnie otworzyć dopływ powietrza i stopniowo zwiększać jego ciśnienie, aż do pojawienia się w wodzie pęcherzyków lub do momentu osiągnięcia ciśnienia wymaganego dla danej konstrukcji

Próbę szczelności na powietrze można przeprowadzić na gotowej konstrukcji, jeśli jej wymiary pozwalają zanurzyć ją w zbiorniku z wodą

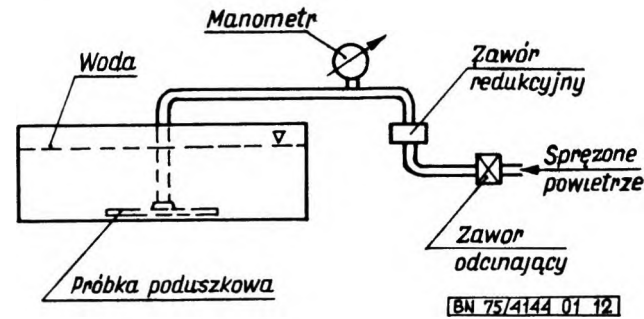

Rys 12 Próba szczelności na powietrze

4 12 Wykonanie próby szczelności na wodę Próbkę poduszkową lub próbkę rurową, albo gotowy zbiornik ciśnieniowy należy połączyć szczelnie z pompą tłoczącą i napętnić wodą pod ciśnieniem bez wytworzenia poduszki powietrznej Wymagane ciśnienie próbne, nie wywołujące w konstrukcji naprężeń większych niż 80% granicy plastyczności materiału, należy utrzymać przez co najmniej 15 min, obserwując jednocześnie wszystkie zgrzeiny W razie stwierdzenia nieszczelności zbiornika podczas pompowania wody, próbę należy przerwać

W uzasadnionych przypadkach /np przy ustalaniu technologii zgrzewania nowego wyrobu/, jeśli zbiornik wytrzyma założone ciśnienie próbne można zwiększyć ciśnienie wody, aż do zniszczenia badanego wyrobu


Badania zbiorników ciśnieniowych należy przeprowadzać zgodnie z przepisami Biura Dozoru Technicznego

Otwarte zbiorniki bezciśnieniowe bada się przez nalanie do nich wody i obserwację zewnętrznej strony zgrzeiny

## 5 OCENA WYNIKÓW

5 1 Próba odrywania zgrzeiny wzdłuż osi i prostopadle do osi Wynik uznaje się za zgodny z wymaganiami normy, jeśli nastąpi wyrwanie zgrzeiny ze zgrzewanej blachy, przy czym szerokość zgrzeiny  $b$  będzie zgodna z wymaganiami BN-73/4101-01 Próba dotyczy także stali nierdzewnych, metali nieżelaznych i ich stopów

Wielkość podziałki zgrzeiny  $c$  przy zgrzewaniu przerywanym, powinna być nie większa niż 0,7 szerokości zgrzeiny  $b$  Szerokość zgrzeiny i podziałkę szwu należy zmierzyć co najmniej w trzech miejscach z dokładnością do 0,1 mm wg rys 13 Dopuszczalne odchyłki w szerokości i podziałce nie mogą być większe niż  $\pm 10\%$  średniej arytmetycznej z wykonanych pomiarów

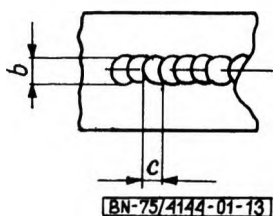

Rys 13 Sposób pomiaru szerokości  $b$  i podziałki szwu  $c$  po próbie odrywania zgrzeiny

5.2 Próba zginania bez wkładki i z wkładką Minimalny kąt zgięcia zmierzony wg PN-64/M-69720 powinien wynosić

- $120^{\circ}$  - dla materiałów w stanie wyzarzonym,
- $90^{\circ}$  - dla materiałów w stanie twardym

5.3, Próba tłoczności Minimalna tłoczność złącza IE, odniesiona do tłoczności materiału rodzimego w stanie wyzarzonym, powinna wynosić

- IE = 80% - dla materiałów w stanie wyzarzonym,
- IE = 60% - dla materiałów w stanie twardym

5.4 Próba szczelności na penetrant Nie dopuszcza się żadnych śladów przenikania penetranta na przeciwną stronę złącza

5.5 Próba szczelności na powietrze Wynik próby uznaje się za zgodny z wymaganiami normy, jeśli przy wymaganym ciśnieniu powietrza nie stwierdza się nieszczelności. Wartość ciśnienia końcowego powinna wynosić  $2 \pm 2,5$  atn

5.6 Próba szczelności na wodę Przy próbie ciśnieniowej wymaga się, aby manometr kontrolny nie wykazywał spadku ciśnienia przez co najmniej 15 min od momentu osiągnięcia ciśnienia próbnego

W przypadku ciśnieniowych badań niszczących rozzerwanie zbiornika musi nastąpić przy naprężeniach odpowiadających co najmniej 80% wytrzymałości materiału. Przy badaniu otwartych zbiorników bezciśnieniowych nie dopuszcza się przecieków i pocenia się zgrzein

5.7 Próba powtórna Jeżeli wyniki próby nie są zgodne z wymaganiami normy, należy przeprowadzić próbę powtórzną. Zamiast każdej wadliwej próbki należy zbadać dwie nowe próbki pobrane z tego samego złącza próbnego, lub z innego złącza wykonanego z tych samych materiałów i w taki sam sposób jak złącze próbne

5.8 Protokół badań W protokole badań należy podać co najmniej

- a/ rodzaj próby,
- b/ rodzaj i grubość zgrzewanego materiału,
- c/ stan powierzchni elementów w miejscu zgrzewania,
- d/ typ i numer inwentarzowy zgrzewarki, na której wykonano złącza próbne,
- e/ kształty i wymiary części roboczych elektrod,
- f/ parametry zgrzewania,
- g/ wyniki badań

K O N I E C

#### INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę - Instytut Spawalnicza, Gliwice

2 Istotne zmiany w stosunku do BN-66/4144-01

- a/ uaktualniono dane dotyczące kontrolowania jakości złączy liniowych zgrzewanych na zakładkę,
- b/ rozszerzono zakres stosowania normy na złącza liniowo-zgniotowe i złącza liniowo-foliowe wprowadzając nowe rodzaje prób, właściwe dla tych złączy,
- c/ wprowadzono nowe rodzaje prób
- zginania bez wkładki i z wkładką,

- tłoczności,
- d/ zmieniono i rozszerzono zakres prób szczelności

3 Normy związane

- PN-68/H-04400 Próba tłoczności metodą Erichsena
- PN-64/M-69720 Próba zginania płaskich złączy spawanych lub zgrzewanych doczołowo
- BN-73/4101-01 Wytyczne projektowania, wykonania i kontroli złączy wykonanych metodą zgrzewania liniowego stali węglowych na zakładkę

4 Autor projektu normy - mgr inż. Tadeusz Sobieś - Politechnika Warszawska